


Audi e-tron / e-tron S / Q8 e-tron / SQ8 e-tron ブレーキサーボの改修

リコール届出番号	外-4182	リコール届出日	2026年5月14日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキペダルとブレーキサーボを連結するプッシュロッドにおいて、製造工程の設備管理が不適切なため、締結部の締め付けが不十分な場合があります。そのため、締結部が緩み、そのまま使用を続けると、最悪の場合、締結部が外れ、ブレーキペダルを操作してもブレーキが効かなくなるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、プッシュロッドの締結部を点検し、規定トルクで締め付けます。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ZAA-GEEAS	アウディ e-tron	WAUZZZGE0LB033489～ WAUZZZGEXPB020481 令和2年8月14日～令和5年2月20日	225	
	ZAA-GEEASB	アウディ e-tron 50	WAUZZZGE0MB022557～ WAUZZZGEXNB021854 令和2年12月7日～令和5年1月31日	89	
	ZAA-GEEAV	アウディ e-tron S	WAUZZZGE0PB015581～ WAUZZZGEXPB020755 令和4年3月4日～令和5年2月20日	35	
		アウディ SQ8 e-tron	WAUZZZGE0RB041729～ WAUZZZGEXRB045416 令和5年11月27日～令和6年5月17日	16	
	ZAA-GEEDE	アウディ Q8 e-tron	WAUZZZGE0RB011470～ WAUZZZGEXRB060692 令和5年5月10日～令和6年8月26日	304	
	(計4型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年8月14日～令和6年8月26日	(計669台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

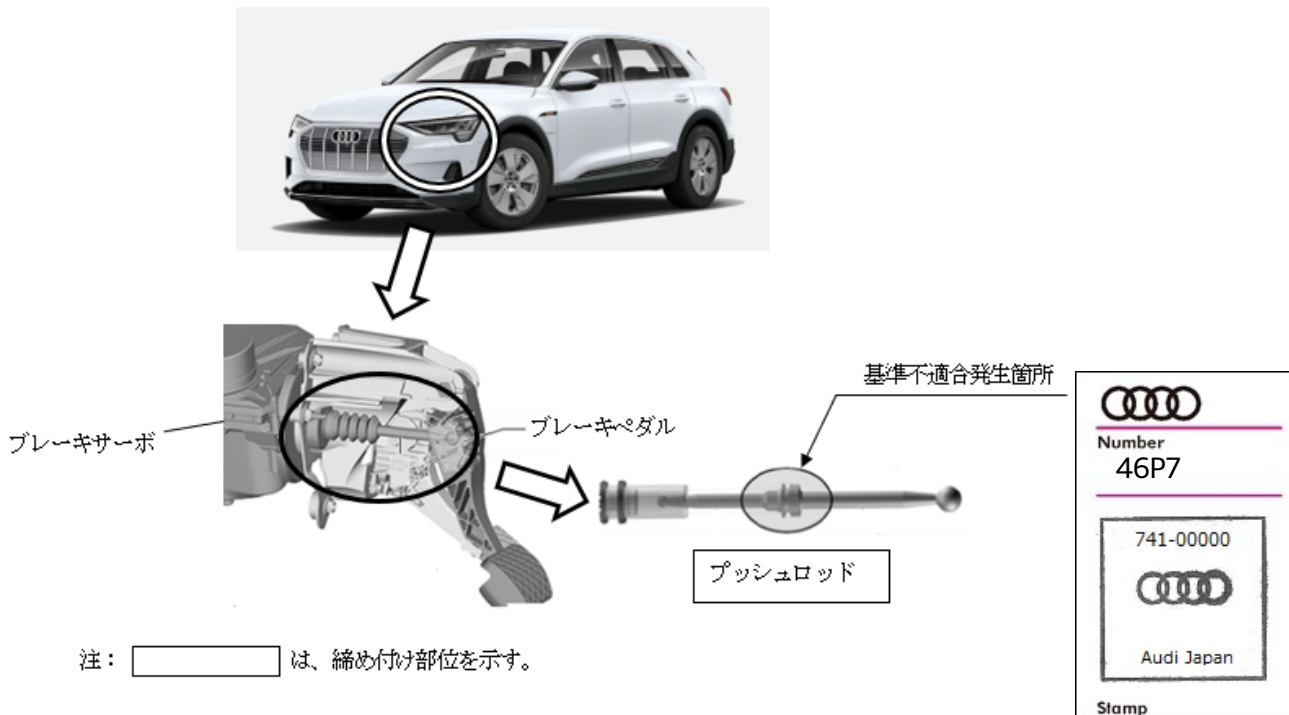

識別： 「46P7」と記入したキャンペーンステッカーがラゲッジルームのパネル部に貼付してあります。ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。