



Audi Q5 / SQ5 フロントシートベルトの改修

リコール届出番号	外-4188	リコール届出日	2026年5月21日
		リコール開始日	準備でき次第
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席シートベルトのシートベルトテンショナーにおいて、内部構成部品の製造管理が不適切なため、衝突時にプリテンショナー機構が作動した際、シートベルトの拘束力を保持するロック機構が正しく作動しないことがあります。そのため、シートベルトがたるみ、衝突時の乗員保護性能が低下するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、前席シートベルト（左右もしくはどちらか片側）を良品と交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-GU20S	アウディ Q5 TFSIq	WAUZZZGU0S2059354～ WAUZZZGUXS2105305 令和7年8月25日～令和7年11月10日	23	
	3AA-GUSA	アウディ SQ5 エアサス	WAUZZZGU0S2086196～ WAUZZZGUXS2102226 令和7年8月25日～令和7年11月10日	25	
	3AA-GUSS	アウディ SQ5	WAUZZZGU5S2101128 令和7年11月10日	1	
	3CA-GU20	アウディ Q5 TDIq	WAUZZZGU0S2059502～ WAUZZZGUXS2102775 令和7年8月25日～令和7年11月10日	90	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和7年8月25日～令和7年11月10日	(計139台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

不具合発生箇所

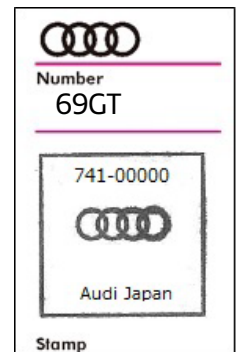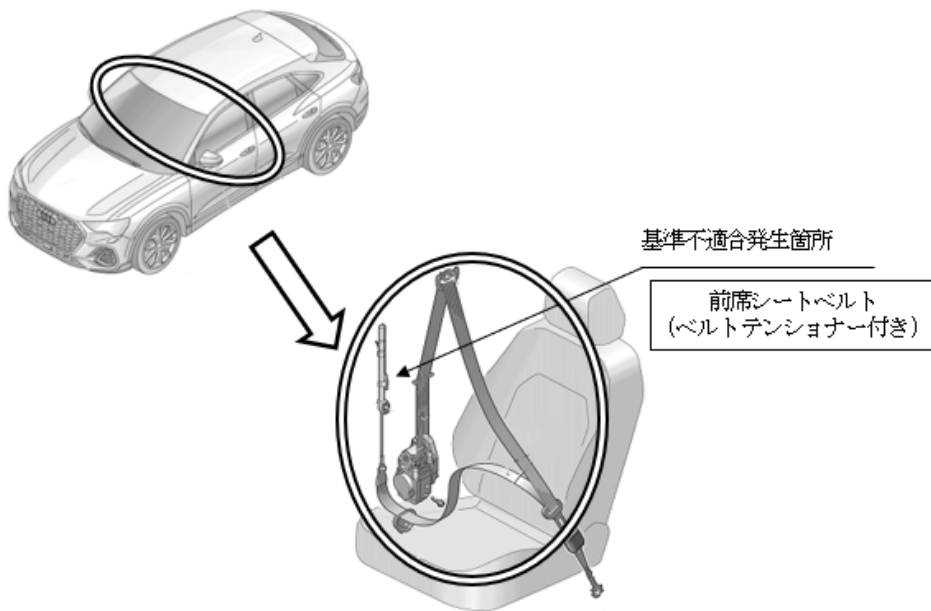

注： は、交換部品を示す。

識別： 「69GT」と記入したキャンペーンステッカーがラゲッジルームのパネル部に貼付してあります。ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。